


# Подключение внешнего электропитания

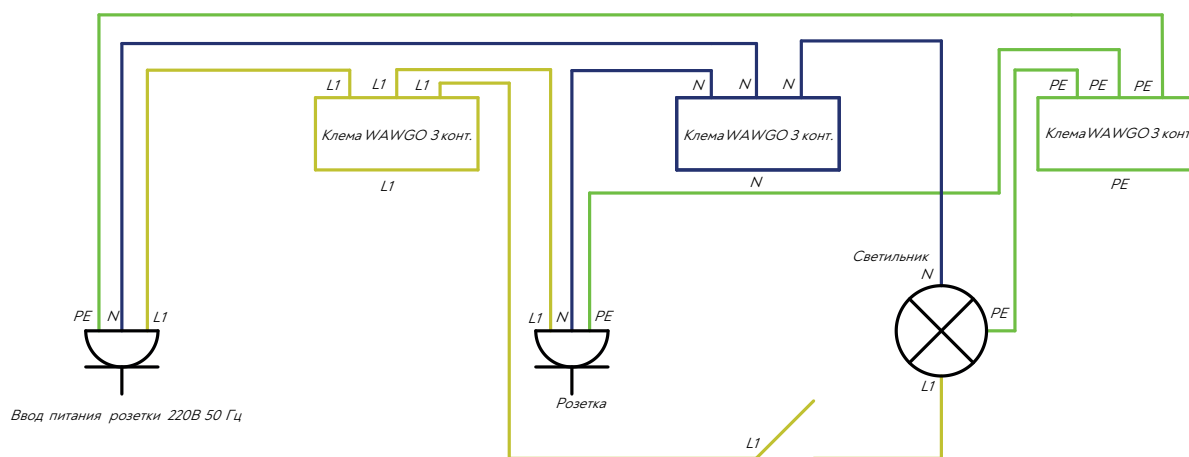

Выполняется аттестованным электромонтером, допущенным к проведению работ. Соблюдайте правила техники безопасности! Производите электромонтажные работы при снятом напряжении! Защитите цепь питания УЗО (устройством защитного отключения) на 6 А. Монтаж без УЗО запрещен!

1. В помещении над погребом или рядом с погребом (кухня, веранда, гараж и прочие) установите на стене пластиковый или металлический бокс с УЗО.
2. От бокса с УЗО в погреб заведите провод питания на 220 В. Провод должен быть медным, многожильным, сечением не менее 3х0,75. Заведите провод в погреб через ввод с электросальником в распаечную коробку. При прокладке кабеля в земле, проложите его в ПНД гофре.
3. В распаечной коробке погреба подключите провод с помощью клемм WAGO (идут в комплекте). Откройте крышку коробки и подключите: к контакту сине-голубой – подключить рабочий ноль (N), к контакту желто-зеленый – подключить защитное заземление (PE), к контакту черно-коричневый – подключить фазу (L).
4. Подайте электрическое питание 220 В.